

Довідка

за результатами обстеження протипожежного стану
Відокремленого структурного підрозділу «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» виявлені порушення вимог пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, а саме:

1. В 3-х поверховому учбовому корпусу відсутні протипожежні двері 2-го типу при виході зі сходової клітки на горище.
2. В учбовому корпусі відсутні протипожежні люки 2-го типу при виході зі сходової клітки на горище.
3. Дерев'яні елементи горищних покриттів будівель не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.
4. Ширина дверей на шляхах евакуації з коридорів гуртожитку №2 в сходові клітки менше 0,8 м.
5. Ширина дверей на шляху евакуації з будівлі столярного цеху менше 0,8 м.
6. Ширина дверей на шляху евакуації з будівлі військового комплексу менше 0,8 м.
7. На 1 поверсі 3-х поверхового учбового корпусу в об'ємі сходової клітки улаштовано приміщення.
8. Двері на шляху евакуації по коридору на 2 поверсі гуртожитку №1 до орендованих приміщень Південного об'єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області замкнено на замок.
9. На шляху евакуації з спортивного залу та електрощитової в коридорі фізкультурного залу влаштовано перепад висот (виступ).
10. Будівля 3-х поверхового учбового корпусу та учбового корпусу не захищена пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів.
11. На 1 поверсі гуртожитку №2 не встановлено протипожежні двері в електрощитовій.
12. В коридорі фізкультурного залу електрощитову не відокремлено протипожежними перешкодами.
13. Будівлі, приміщення не обладнані системою пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та моніторингу відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
14. Будівлі, споруди, приміщення не в повному обсязі забезпечені вогнегасниками.
15. Для кожного поверху та приміщення не визначена необхідна кількість первинних засобів пожежогасіння.
16. Із частини першого поверху учбового корпусу (де розміщуються приміщення бухгалтерії) влаштовано один евакуаційний вихід.
17. Облицювання стін в коридорі 1 поверху відділення «економіка підприємства» гуртожитку №1 виконано будівельними матеріалами з невизначеною пожежною небезпекою.
18. Облицювання стін в їдальні на 1 поверсі гуртожитку №2 виконано будівельними матеріалами з невизначеною пожежною небезпекою.
19. Покриття підлоги коридорів учбового корпусу виконано будівельними матеріалами з невизначеною пожежною небезпекою.
20. Покриття підлоги коридорів гуртожитку №2 виконано будівельними матеріалами з невизначеною пожежною небезпекою.

21. В підвалі будівлі 3-х поверхового учбового корпусу використовується пічне опалення без урахування вимог додатку Г ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».

22. Приміщення будівель, у яких розміщено оргтехніку, не оснащені переносними газовими вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник ВВК-1,4 чи ВВК-2, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на приміщення.

За результатом обстеження та метою приведення навчального закладу у 2026/2027 роках в належний протипожежний стан, недопущення виникнення пожеж, загибелі та травмування дітей, створення умов для ефективного пожежогасіння та успішної евакуації людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних наслідків у разі їх виникнення, пропоную:

1. Розробити відповідні заходи по усуненню виявлених порушень вимог пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту з визначенням виконавців і термінів реалізації завдань (узгодити відповідні перспективні та поточні плани протипожежних заходів з визначенням пріоритетних завдань, необхідної кількості матеріальних ресурсів та фінансування їх виконання).

2. Приділити особливу увагу стану електрогосподарства, внутрішнього водопостачання, шляхів евакуації, укомплектованості об'єктів первинними засобами пожежогасіння.

3. Посилити контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері пожежної безпеки та виконання в повному обсязі розпорядчих документів посадових осіб органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.


4. Організувати роботу з інформування Охтирського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності, щодо виконання виявлених порушень, з наданням підтверджуючих матеріалів та планів із зазначенням термінів і відповідальних осіб.

5. Підтримувати у постійній готовності до використання та працездатність автономних джерел електропостачання, забезпечувати їх своєчасне технічне обслуговування та поповнення необхідного запасу палива.

6. Налагодити оперативне інформування Охтирського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності у разі аварійного відключення централізованого теплопостачання, водопостачання, електропостачання або неможливості запуску автономних джерел електроживлення.

Довідку підготував:


Заступник начальника управління — начальник відділу № 2 Охтирського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності
Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

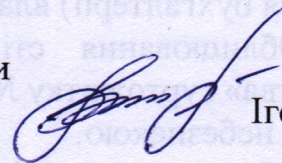

Ігор НЕЧВОГЛОД

Довідку отримав:

 Директор відокремленого структурного підрозділу «Охтирський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»



Андрій СТАВИЦЬКИЙ

26.08.2026 року